

Kurzfassung:

Nach Veröffentlichung der Schnellkorrektur M01.05.02b wurde noch ein weiterer Fehler in der AS x88/TM-System-SW M01.05 festgestellt (im S5KE). Für diesen Fehler wird eine kostenfreie Schnellkorrektur M01.25 angeboten, die zusätzlich zu M01.05.02b geladen werden kann. Die M01.25 kann über die Hotline TELEPERM M, Tel.(0721)595-4400, angefordert werden kann.*S.ausf.B.*

Betrifft folgende MLFB:

6DS2310-0XX00-0XA0
6DS2410-0XX00-0XA0

Systemsoftware AS 388/TM
Systemsoftware AS 488/TM

Ausführliche Beschreibung:

Mit der Schnellkorrektur M01.25 läßt sich nur der nachfolgend beschriebene Fehler in der AS x88/TM-Systemsoftware Version M01.05 beseitigen. Sie sollten deshalb zusammen mit M01.25 immer auch die Schnellkorrektur M01.05.02b einspielen.

Fehler im S5KE-Baustein:

Bei der Übertragung des Telegramms (entweder von der Baugruppe 6DS1333 oder über AG-AG-Kopplung) wird bei gerader Anzahl Datenworte evtl. das letzte oder vorletzte Wort nicht übernommen.

Nach dem Laden der Datei M7_235AR.SYS von der Diskette auf die jeweilige Memory-Card und dem nächsten BOOT-Vorgang wird die Schnellkorrektur M01.25 wirksam. Unabhängig von der Schnellkorrektur wird der beschriebene Fehler in der nächsten Systemsoftware-Version behoben.